安威川ダム 第74回岩盤判定会議 議事要旨

日 時: 令和2年1月30日(木) 14:00~16:00

場 所:安威川ダムJV事務所 会議室 出席者:別紙「出席者一覧」のとおり

資 料:第74回 岩盤判定会議資料 (別冊資料含む)

検査対象: <地盤検査>

コア、フィルター敷き河床部: No.12+13~No.15+6

ロック敷き河床部 : No.14+19~No.15+11、DC+29~DC+49

右岸上流部 : No.2+14~No.8+1、DC-31~DC-121

主な指摘事項(地盤検査の記録に掲載するもの)

- ・一部で見られた亀裂箇所については、亀裂をコンクリート等で充填するか、ブレーカー等で盛 立ができる程度に岩盤の整形を行うこと。
- 孔埋めされていないボーリング孔等はコンクリート等で孔埋めを行うこと。
- 一部で見られた浮石や根、堆積土砂については盛立前に除去すること。

概 要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項 特になし。

○資料に関する指摘事項

• 資料では、ボーリング孔(B-50孔)からの湧水の記録がなされていたが、現場では すでに孔埋めがなされており湧水がおさまっていた。

資料の処理対応について「孔埋めを行うことで盛立に影響しない。」といった内容に 修正すること。

〇現場における指摘・是正事項

【コア、フィルター敷き および ロック敷き (河床部)】

- No.15+8、DC+48付近でロック材の転圧ができない亀裂が存在した。 亀裂をコンクリート等で充填するか、ブレーカー等で盛立ができる程度に岩盤の整 形を行うこと。
- No.15+8、DC+42付近でロック材の転圧ができない亀裂が存在した。また内部には 土砂が堆積していたことから、土砂を除去し、水洗いを行った上で亀裂をコンクリー ト等で充填するか、ブレーカー等で盛立ができる程度に岩盤の整形を行うこと。
- No.15+1、DC+11 付近で空洞が見られたため、コンクリートで充填を行うこと。

- No.13+5,DC+11付近において、閉塞の確認ができないボーリング孔が見られた。 水洗いを行い、閉塞されているか確認すること。閉塞されていない場合は確実に閉塞 すること。
- No.12+15、DC+10 付近で亀裂が存在した。 亀裂をコンクリート等で充填するか、ブレーカー等で盛立ができる程度に岩盤の整 形を行うこと。

【ロック敷き(右岸上流部)】

- No.3+2、DC-108 付近で浮石が見られたため、盛立前に除去すること。
- F-14 断層付近に土砂がたまっていたため、盛立前に除去すること。
- F-H 断層沿いの高標高部に一部根が存在したため、盛立前に除去すること。
- No.4+15、DC-75 付近で浮石が見られたため、盛立前に除去すること。
- No.5+15~No.6+5 までの区間において浮石と土砂の堆積が見られたため、盛立前に除去すること。

○その他の意見

本日確認した岩盤については地質・岩級共に適切に評価されており、当該規模・形式のダム基礎となりうる岩盤であると考えられる。(ダム技術センター)

<地盤検査官のコメント>

前回の指摘事項については、写真等により是正状況の確認ができた。

現場については所定の岩盤であり、設計上必要な強度を有していることが確認できた。 右岸上流部の岩盤は風化しやすい状況にあるため、盛立直前に指摘事項の対応を行う こと。また、河床部についても指摘のあった内容については、適切に対応すること。